

ZNX-500L

全自动电容电感测试仪

使 用 手 册

武汉智能星电气有限公司

目 录

一、概述.....	2
二、技术参数.....	2
三、工作原理.....	3
四、仪器面板.....	4
五、接线方法.....	5
1、并联电容器测量.....	5
2、电抗器电感测量.....	6
3、电感测量注意事项.....	6
六、操作步骤.....	6
1、参数设置.....	6
2、测量开始.....	8
3、保存数据.....	9
4、打印操作.....	10
5、查询数据.....	11
七、配套清单.....	12
八、贮存及运输.....	12

全自动电容电感测试仪

一、概述

全自动电容电感测试仪针对变电站现场测量并联电容器组中的单个电容器电容值时存在的问题而专门研制的，它着重解决了以下问题：

- (1) 现场测量单个电容器需拆除连接线，不仅工作量大而且易损坏电容器。
- (2) 电容表输出电压低而导致故障检出率低。
- (3) 测量电抗器的电感。

该仪器具有测量工作量小、快捷简便、性能稳定、测量准确、故障检出率高等特点。此外，它的电流测量单元还可兼作 CVT、避雷器等电器设备的测量之用，具有一机多能的功效。

本型号测试仪特点

- (1) 量程自动转换；
- (2) 储存 7168 个测试数据；
- (3) 大屏幕液晶（320×240 LCD）显示，汉字菜单操作提示；
- (4) 实现波形和测量处理数据同屏显示，使测试过程更直观；
- (5) 具有设置、校正和调试功能。

二、技术参数

- 1、电容量量程：0.2 μ F \sim 2,000 μ F；
容量范围：5 \sim 20,000 kvar；
测量精度：0.2 μ F \sim 2 μ F \pm 1% 读数 \pm 0.02 μ F；
2 μ F \sim 2,000 μ F \pm 1% 读数 \pm 2 个字；
- 2、电感量程：1mH \sim 9.99H；测量精度： \pm 1.5% 读数 \pm 2 个字
- 3、输出测量电压：AC 26V/500VA；50Hz；
- 4、显示方式：大屏幕液晶示屏全汉字输出，TP μ p-40 面板式热敏打印机
- 5、外形 / 重量：370 \times 370 \times 220 mm / 16 kg
- 6、工作条件：

- a. 环境温度： $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度： $\leq 90\%$
- b. 电 源：AC $220\text{V} \pm 10\%$ ；50Hz；

三、工作原理

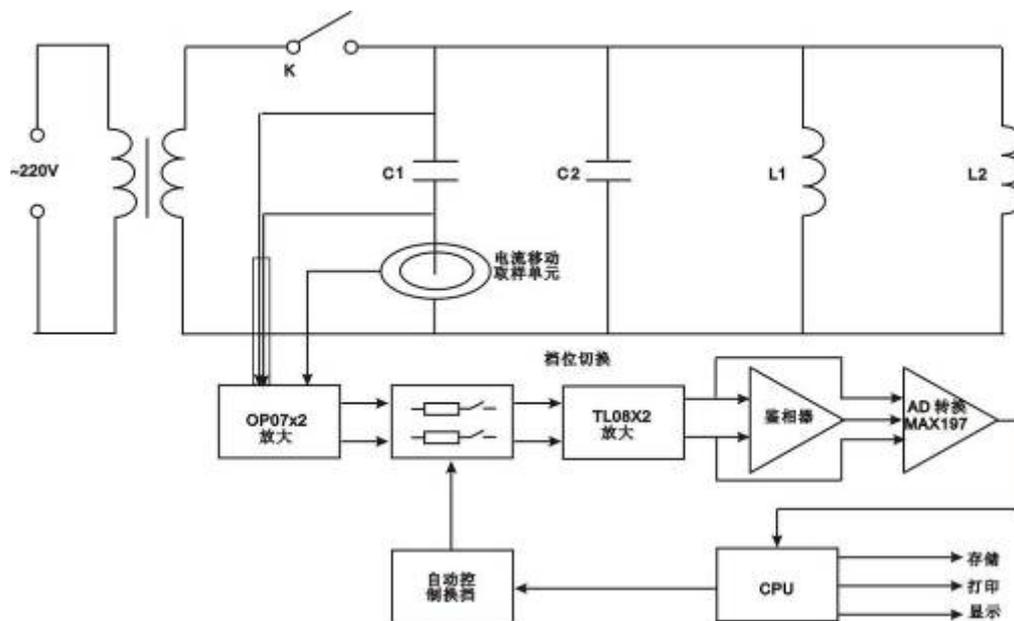


图 1 工作原理图

在被测电容支路有对被测电容的电压、电流取样的取样电路，取样电路的输出端分别接放大电路，从电压放大电路输出的电压信号和从电流放大电路输出的电流信号通过鉴相器输出相位差信号，与电压信号和电流信号通过 A/D 转换器后，输入 CPU 计算而得到被测电容值。因为采用了移动的电流取样单元，而使得无需拆除连接线就可以直接测量电容值。

加之测量过程档位是自动进行选择，避免了手动操作引起的误差，因此具有稳定性好、重复性好，准确可靠的特点。

四、仪器面板

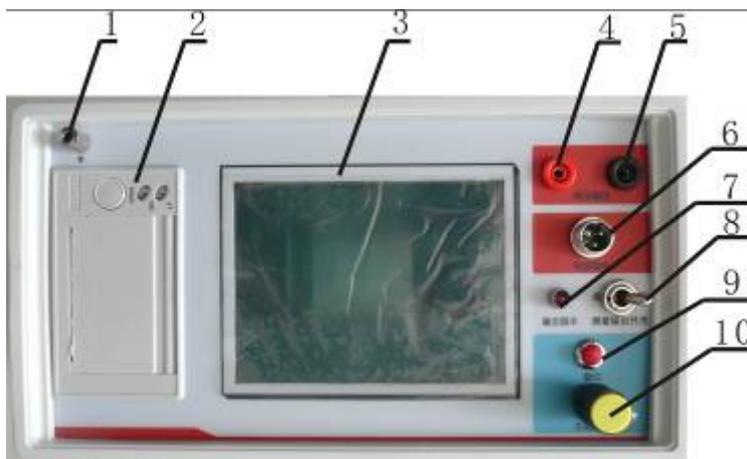


图 2 仪器面板图

- 1: 接地端
- 2: 打印机：打印测量数据和波形
- 3: 液晶屏幕
- 4、5: 输出电压接线柱
- 6: 电流测试钳插座
- 7: 输出指示灯
- 8: 测量输出开关
- 9: 复位按钮：按此键后，直接跳回主菜单。
- 10: 功能选择：用于显示屏上各项功能选择

五、接线方法

1、并联电容器测量

进行测试前，应按使用要求正确连接电源线及信号电缆。

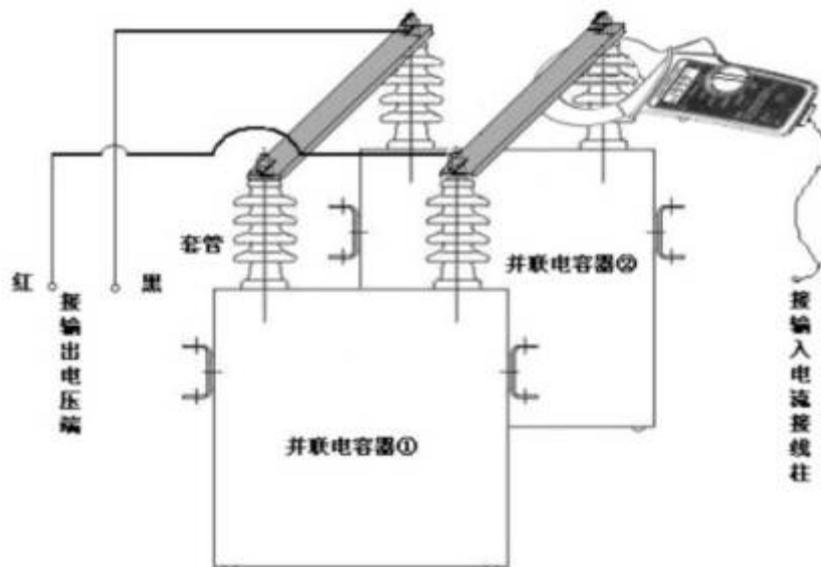


图 3 接线方式示意图



图 4 仪器现场测量实例

- (1) 将测试电压电缆一端接到仪器【测试电压输出端子】上；
- (2) 将测试电流信号电缆插在仪器【测试信号输入插头】上；
- (3) 接好测试仪器 220V 电源线；
- (4) 将测试电压电缆分别夹在被试电容器组两极的连接母线上，钳形电流取样表卡在所需

测量的单台电容器的套管处；

(5) 闭合【电源开关】；

(6) 开机后，屏幕显示第 1 屏 **开机显示**；如果显示白屏，请直接按复位键。

将光标移至【设置】处，进入第 3 屏设置参数，将【等效阻抗】设为【并联电容】模式。

按【确认】键并存入设置值，回到主菜单。

将光标移至【测量】，按【确认】键进入测量，将【电压输出开关】置于【通】的位置即进行电容测量，液晶屏幕上显示的数据即是测量结果。

(7) 将钳形电流表取下，卡于另一台需测量的电容器上，直至该相测量完毕。

(8) 测试结束后，切断电源，并将面板上所有开关恢复到测试前的状态，拆除所有接线。

2、电抗器电感测量

(1) 接线方法同测量电容时一样，只是被测试品为电感；

(2) 开机按【确认】后屏幕显示主菜单画面，将光标移至【设置】处，进入第 3 屏设置参数，将【等效阻抗】设为【串联 电感】模式。按【确认】键并存入设置值，回到主菜单。

(3) 将光标移至【测量】处，按确认进入测量状态。

(4) 将【电压输出开关】置于【通】的位置即进行电感测量。

3、电感测量注意事项

(1) 被测电感的 Q 值越高，测量准确度越高。

(2) 因仪器测试电压较高，测量小电感量电感时（10mH 以下），测试时间不宜过长，在测试结果稳定后尽快关断电压输出开关，以免大电流损坏仪器电源和被测试品电感。

六、操作步骤

使用本仪器前应仔细阅读本说明书，检查接线无误，仪器接地良好，防止触电事故。

以仪器随机配置的电容器测量为例，说明操作步骤；

按要求接好试验线，将输出电压开关断开；

1、参数设置

开机后，屏幕显示第 1 屏 **开机显示**；如果白屏，直接按复位键。



第 1 屏 开机显示



第 2 屏 开始设置

必须先**设置参数**，选择电容的串、并联方式；

将光标移至**设置**处，确认后，进入第 3 屏 **设置参数**。

在第 3 屏画面中，有以下内容可以调整



第 3 屏：设置参数



第 4 屏 保存参数设置

电压等级：按鼠标键，改变数值及单位，（kV； $kV/\sqrt{3}$ ；V； $V/\sqrt{3}$ ）。

选择电压数，是为了计算电容的千乏数。

等效阻抗：并联 电容、串联 电感两种模型，旋转鼠标键进行选择，

选用 CT：有**内部**、**钳式**二种选择，

钳式模式：供不拆线测量电容；必须使用钳形表。

内部模式：供普通测量电容；钳形表无效了，使用内部电流传感器在变电站现场一般选择**并联 电容**、**钳式**方式。

在上述步骤完成后，继续旋转鼠标，出现第 4 屏**存入设置值**，选择【**确认**】，回到主菜单。


存入新的设置值：以后所有的试验，均按此设置参数测量计算；

不存入新的设置值：只是本次试验，按照本次设置参数测量计算；下次试验，本次的设置无效了。


2、测量开始

在确定测量前，必须将输出电压开关闭合，否则，仪器拒绝工作。

在第 1 屏主菜单画面中，将光标移至【测量】，按【鼠标】键确认，进入测量状态显示，如图第 5 屏测量菜单，左或右旋鼠标，出现图 6；

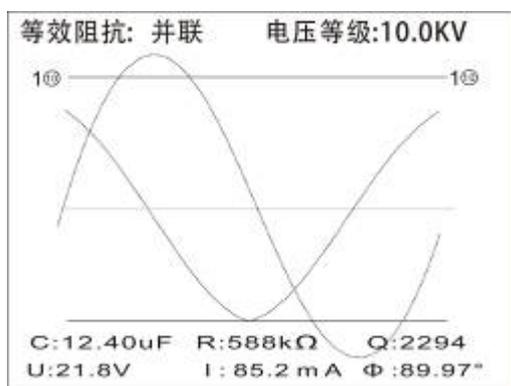


第 5 屏 测量菜单

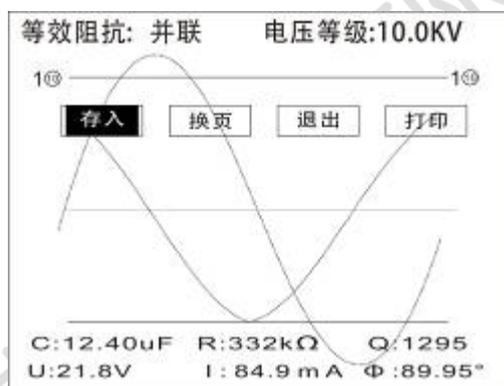


第 6 屏 测量保存菜单

测量值稳定后，用鼠标确认，出现图 7；

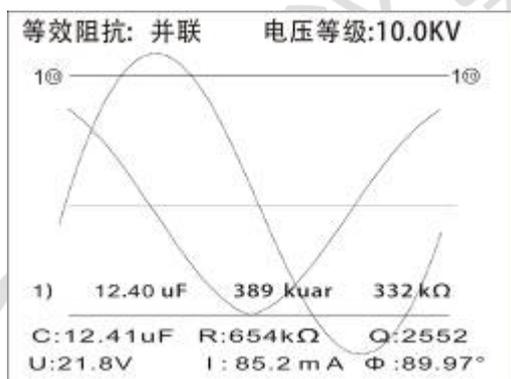

第 7 屏 保存第 1 个测量值

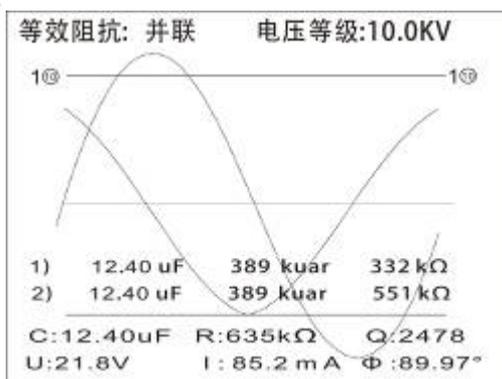

第 8 屏 保存第 2 个测量值

移动取样电流钳表，测量下一只电容时，重复步骤，出现图 8；

测量结果的含义如下：

C：被测电容器的电容值

R：被测电容器的阻性分量


U：加在被测电容器上的交流电

I：通过被测电容器的交流电流


Q: 被测试品的品质因素

Φ : 被测 C 的容性与阻性分量之间夹角

在测量过程中，不断按鼠标键，可以将该数据保存在屏幕上。

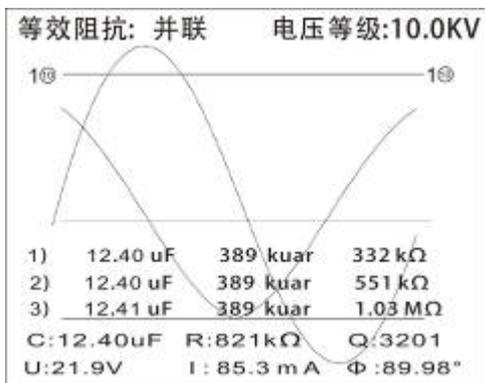

第 9 屏 保存第 3 个测量值

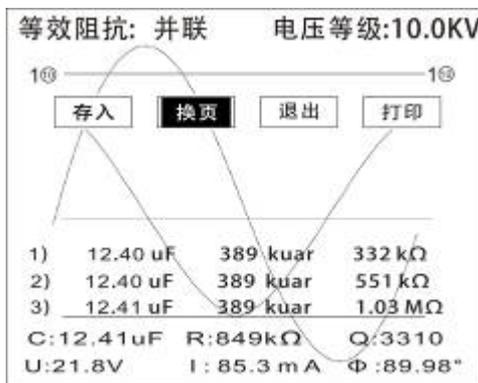

第 10 屏 换页改变显示方式

换页 改变显示方式

在第 10 屏，通过确认换页操作，显示第 11、12 屏内容：



第 11 屏 电容抗容频率显示



第 12 屏 无波形数值列表列表

共有 3 中数据显示方式：

- 1) 带波形显示数值列表
- 2) 无波形显示数字列表
- 3) 电容容抗频率显示

3、保存数据


如果认为试验完毕，可以保存数据，供以后查询；

在第 10 屏，确认退出操作，显示第 13 屏，在确认处，鼠标选择确认后，显示第 14 屏，再

次确认退出，显示第 15 屏，既可以保存数据了。



第 13 屏 保存数据操作 1

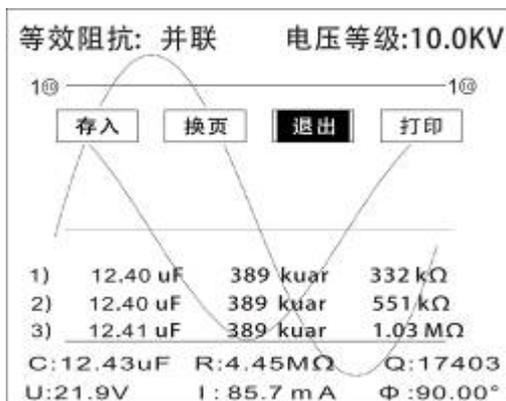

第 14 屏 保存数据操作 2



第 15 屏保存数据操作 3



第 16 屏 保存数据操作 4


4、打印操作

在任何有打印提示的画面，均可以按鼠标键确认，开始打印；

例如在第 17 屏，确认打印后，打印机开始打印；如果再接着垂直按鼠标，可以空走打印纸 2 格。



第 17 屏 打印操作 1

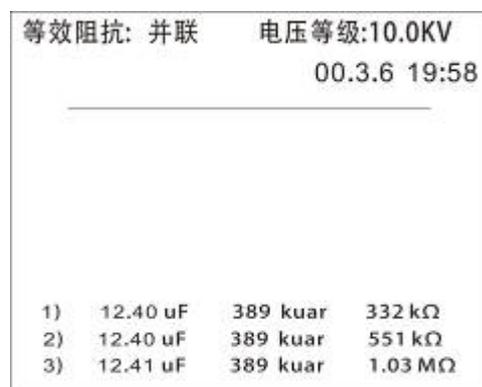

第 18 屏打印操作 2

5、查询数据

如需要查询数据，将光标移至第 1 屏开机显示处，选择**查询**，进入第 19 屏**查询菜单**，按鼠标键选择要查询的数据记录组号。



第 19 屏 查询菜单 1



第 20 屏 查询菜单 2

左移、右移：功能是在所选第*组存储器上实现减 1、加 1 的操作；



第 21 屏 查询菜单 3



第 22 屏 复位操作

6、复位操作

仪器在任何白屏、死机或软件暂时出现故障情形下，直接按复位键，确认后返回开机画面，重新开始测量！

7、校正操作

仅供生产厂家使用，用户没有密码，不能进入。

用户不需进行此项操作，仪器在出厂时已经校验过。

七、配套清单

1、电感测试仪主机	1 台
2、日本 2413F 电流表（带线）	1 块
3、测试电压电缆	1 根
4、220V 电源线	1 根
5、5A 保险管	5 个
6、接地线	1 根
7、背光调试小螺丝刀	1 个
8、除锈挫刀	1 个
9、参考电容	1 个
10、产品合格证	1 份
11、打印纸	2 卷
12、使用说明书	1 份

八、贮存及运输

- 1、本仪器应在原包装条件下，放室内贮存。
- 2、其环境温度为 $-10\sim 60^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度 $\gt 90\%$ ，
- 3、室内不应含有足以引起腐蚀气体。
- 4、仪器周围无剧烈的机械振动和冲击。
- 5、无强烈的电磁场作用。运输条件参照贮存条件。

九、售后服务

本产品整机保修一年，实行“三包”，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。