

ZNY-7 移动式耐压试验台

使 用 手 册

武汉智能星电气有限公司

目 录

ZNY-7 移动式耐压试验台.....	2
一、概述.....	2
二、产品特点.....	2
三、技术指标.....	3
四、功能说明.....	4
五、试验接线图.....	5
六、操作说明.....	6
七、注意事项.....	12
八、运输、贮存.....	12

ZNY-7 移动式耐压试验台

一、概述

移动式耐压试验台是根据国家最新电力行业标准而设计的、性能先进的智能型耐压试验设备，用于对各种电器产品、电气元件、绝缘材料等进行规定电压下的绝缘强度试验，以考核产品的绝缘水平，发现被试品的绝缘缺陷，衡量过电压的能力。广泛应用于电工制造部门、电力运行部门、科研单位和高等院校。

二、产品特点

1. 320×240 液晶显示器、高速热敏打印机。
2. 高压电压、高压电流、低压电压、低压电流 4 路测量方式，高精度传感器和高性能 14 位 AD 采集芯片。
3. 人机对话全键盘操作方式，智能化工作全过程，任选自动方式和手动方式。
4. 实时显示高压电压、高压电流、低压电压、低压电流，时间及耐压结果，显示直观明了。
5. 完善的过压、过流保护，任意设定输出电压、高压电流上限、低压电流上限和计时时间。
6. 具有回零检测功能，回零确定后才可进行试验，安全可靠。
7. 逼近式调压算法，到达设定电压后自动耐压计时，计时结束后自动降

压回零。

8. 超过设定高压电流或低压电流时自动切断电压输出，降压回零，并发生声光报警。

9. 精良的软硬件抗干扰设计，多种抗干扰手段，适应恶劣电磁环境。

10. 自动错误诊断，易于发现和解决问题。

11. 可选配无线遥控控制功能、远程通信、门联锁警灯警铃、外接分压器校验接口等。

三、技术指标

1. 输入电压：AC220V $\pm$ 10% 50Hz $\pm$ 1
2. 低压输出：AC0-200V
3. 低压电流：0-50A
4. 输出容量：10kVA
5. 高压电压：AC0-10kV/ DC0-10kV
6. 高压电流：0-1000mA
7. 计时范围：0-999S
8. 环境温度：-20℃至 50℃
9. 电压精度 $\leq 1.5\%$ ± 1 个字(F.S)
10. 电流精度 $\leq 1.5\%$ ± 1 个字(F.S)

四、功能说明

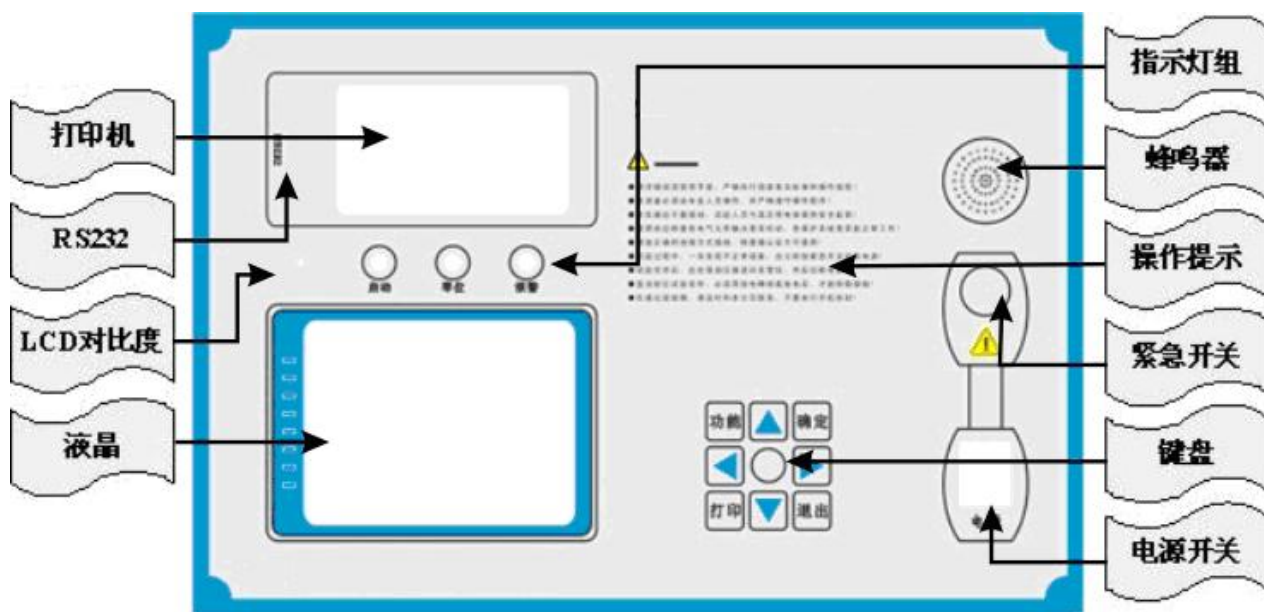


图 1 面板结构图

打印机：打印机是热敏打印机，当试验完成后按键盘上的“打印”按钮打印试验结果。

RS232：RS232 是与计算机相连的串口通信接口，是用户选配接口，本装置没有配置这个接口。

LCD 对比度：因为液晶显示屏在温度和光线有所不同时稍有些变化，可以通过 LCD 对比度调节背光到适合亮度。

液晶：320X240 像素点阵白色背光液晶，在强光和阴暗环境下都十分清楚。

指示灯：由启动灯、零位灯、报警灯三个灯组成，启动灯是高亮七彩灯。

操作提示：有一些简短的提示语句。

紧急开关：在紧急情况下按此开关，即可以切断变压器电源，也可以切

断工作电源。

键盘：由上、下、左、右、设置、打印、确定、取消 8 个键组成，是用户和设备交互的终端。

电源开关：工作电源，带通电指示灯。

五、试验接线图

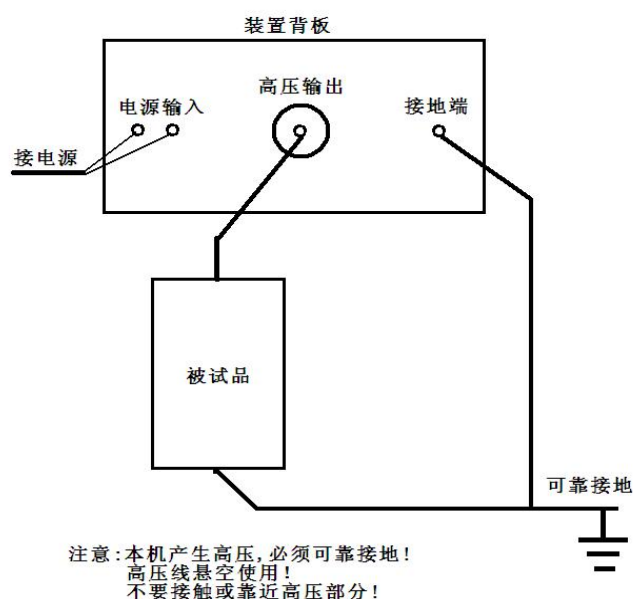


图 2 接线示意图（参考）

上图是交流参考图，如交直流定制时，有交流高压输出和直流高压输出两个。做交流试验时，请接交流高压输出，软件界面选交流试验。做直流试验时，请接直流高压输出，软件界面选直流试验。

六、操作说明

1. 开机使用（打开电源前必须将耐压装置可靠接地，高压线悬空使用，并按提示接好电源线，然后才能进行开机试验。）

开机处于“欢迎界面”，如图 3：

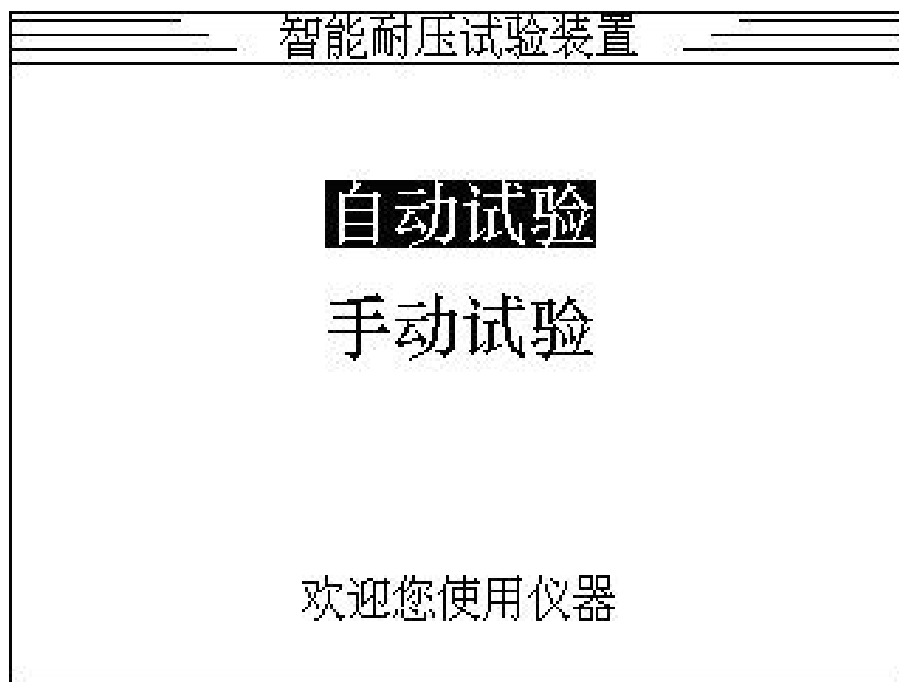


图 3 欢迎界面

根据键盘的示图 4，按上↑、下↓、左←，右→可以切换“自动耐压试验”或“手动耐压试验”。



图 4 键盘界面

选中试验方式后，按确定可以进入主界面，如图 5:



图 5 主界面

动态显示区：一直处于采集信号，并显示高压电压、高压电流、低压电压、低压电流。

结果显示区：如果试验没有被击穿时，显示平均高压电压，平均高压电流，平均低压电压，平均低压电流，绝缘电阻；否之，显示峰值电压，峰值电流，低压电压，低压电流。

设置数据区：设置试验中需要的参数数据

输出电压为在自动方式下的升压目标耐压值

耐压时间为耐压过程的时间长度

电流上限为高压电流峰值的上限，高压电流超过电流上限将认为击穿

过流保护为低压电流峰值的上限，低压电流超过过流保护将认为击穿

信息显示区：显示试验过程中的试验状态和提示信息。

试验操作区：选择设置、试验、回零命令。

2. 设置参数

在主界面上，选中“设置”，然后按确定后进入设置界面,如图 6:

高压电压: 5.0kV 高压电流: 80.2mA 低压电压: 200.3V 低压电流: 16.1A	高压电压: 5.0kV 高压电流: 80.2mA 低压电压: 200.3V 低压电流: 16.1A 试验完成, 试品未击穿 计时结束
输出电压: 5.0kV 耐压时间: 030 S 电流上限: 090mA 过流保护: 018 A	提示: 设置 试验 回零

图 6 设置界面

按左←，右→时切换光标移动位置，按上↑、下↓时更改光标位置数据的值。光标位置和设置的数值全部可以自动循环，前且在使用时有默认的标准

值。如果所有的参数都设置完成，按取消退出设置回到主界面开始状态。

3. 手动试验

零位检查—当选“试验”后，按确定就进入提示试验状态。如果调压器不在零位，将提示“试验前请先回零”，退出试验并且切换到回零命令。

试验过程—回零确认后，可以进行试验。选中“试验”后按确定，接触器合闸，这时输出电压几乎为 0,如图 7:

高压电压: 5.0kV 高压电流: 80.2mA 低压电压: 200.3V 低压电流: 16.1A	计时:004S
输出电压: 5.0kV 耐压时间: 030 S 电流上限: 090mA 过流保护: 018 A	提示:开始计时... 升压↑ 计时← 降压↓ 取消→
	设置 试验 回零

图 7 手动提示界面

按上↑，高压电压将不断升压，松开就停止升压，如果到上限就提示满量程；

按下↓，高压电压将不断降压，松开就停止降压，如果到下限就提示已回零；

按计时←，计时开始工作，到耐压时间计时结束完成试验；

按取消→，取消试验过程；

在升压过程中，如果高压电流峰值超过“电流上限”值或低压电流峰值超过“过流保护”值将认为被试品被击穿，接触器立刻分闸并显示试验结果，包括峰值电压、峰值电流、低压电流等，调压器开始回零，回零完成试验结束。如果在耐压过程中，高压电流和低压电流峰值没有超设置上限值，认为被试品未击穿，结果显示区就显示耐压电压、高压电流、低压电流、绝缘电阻等，调压器开始回零，回零完成后接触器分闸试验结束。

4. 自动试验

自动试验和手动试验的试验过程类似，首先也进行回零检查，确认后进入如下界面,如图 8:

高压电压: 5.0kV 高压电流: 80.2mA 低压电压: 200.3V 低压电流: 16.1A	
输出电压: 5.0kV 耐压时间: 030 S 电流上限: 090mA 过流保护: 018 A	提示: 开始 取消
	设置 试验 回零

图 8 自动提示界面

按上方法切换到“开始”确定后进行试验，与手动试验不同之处就是升压过程将自动升压到“输出电压”值，然后进行计时。

升压过程为逼近方式，首先升到接近目标值，然后再进行微调，保证高压电压值几乎为输出电压值。

5. 功能选择

按键盘上的“设置”就进入功能界面,如图 9:



图 9 功能界面

进入功能界面后，可以选择“时钟设置”、“注意事项”等界面。

时钟设置：设置时钟的时间，为打印报表提供时间依据。

注意事项：为用户提供一些操作规范和安全注意事项。

6. 打印

按键盘“打印”按键可以打印试验果，在此不赘述。

七、注意事项

1. 打开电源开关之前，应先将电流调节钮按逆时针调至“零位”。
2. 仪器应放置于干燥、通风，无腐蚀性气体的室内。
3. 请不要私自拆卸、分解或改造仪器，否则有触电的危险。
4. 请不要私自维修仪器或自主改造、加工仪器，否则仪器不在质保之列。
5. 为发挥本产品的优秀性能,在使用本公司产品前请仔细阅读使用说明书。

八、运输、贮存

■运输

设备需要运输时，建议使用本公司仪器包装木箱和减震物品，以免在运输途中造成不必要的损坏，给您造成不必要的损失。

设备在运输途中不使用木箱时，不允许堆码排放。使用本公司仪器包装箱时允许最高堆码层数为二层。

运输设备途中，仪器面板应朝上。

■贮存

设备应放置在干燥无尘、通风无腐蚀性气体的室内。在没有木箱包装的情况下，不允许堆码排放。

设备贮存时，面板应朝上。并在设备的底部垫防潮物品，防止设备受潮。